

فهرست مطالب

| صفحه | عنوان |
|------|---|
| 2 | مقدمه |
| 3 | حمل و نقل و نصب ماشین |
| 4 | نکات ایمنی |
| 5 | آماده سازی ماشین |
| 6 | سرویس نگهداری |
| 8 | راهنمای دستگاه اتوماتیک |
| 9 | اطلاعات فیزیکی ماشین اتوماتیک |
| 11 | معرفی صفحه HMI کنترل فرمان های ماشین |
| 12 | دستورالعمل برشکاری |
| 14 | شمارنده قطعات |
| 14 | کنترل دور موتور اصلی |
| 14 | سیستم برق ماشین |
| 18 | راهنمای دستگاه نیمه اتوماتیک |
| 19 | اطلاعات فیزیکی ماشین نیمه اتوماتیک |
| 21 | معرفی صفحه HMI کنترل فرمان های ماشین |
| 22 | دستورالعمل برشکاری با دستگاه |
| 24 | کنترل دور موتور اصلی |
| 24 | سیستم برق ماشین |

«بسمه تعالیٰ»

ماشینسازی ایزدی (ایران برش) پیش رو در نوآوری، متعهد به کیفیت از سال ۱۳۷۶، با افتخار کار خود را با تولید اره لنگ آغاز کردیم. اما هرگز در مسیر موفقیت متوقف نشدیم. با تلاش بی وقفه و باور به توانمندی صنعت ایران، در سال ۱۳۸۱ تولید اره لنگ را متوقف کردیم تا گامی بلندتر برداریم.

انقلابی در صنعت ماشینسازی ایران

در سال ۱۳۸۲، با تکیه بر دانش مهندسان و طراحان مجرب خود، برای اولین بار در کشور، طراحی و تولید اره نواری را آغاز کردیم. این حرکت، نقطه عطفی در صنعت ماشینسازی ایران بود و نشان داد که می‌توان با نوآوری و کیفیت، استانداردهای جدیدی خلق کرد.

37 سال تعهد به کیفیت و رضایت مشتری

ما هرگز کیفیت را فدای سود نکردیم. همواره کوشیده‌ایم تا با حفظ استانداردهای بالا و بهبود مستمر محصولات، راحتی و رضایت مشتریانمان را تأمین کنیم. امروز، با افتخار به گذشته و نگاهی رو به آینده، همچنان براین اصل پایبندیم:

ساخت ایران، با کیفیت جهانی

ایران برش؛ همگام با پیشرفت صنعت ایران

مشتری گرامی از اینکه محصول گروه صنعتی ایران برش را انتخاب نموده اید کمال تشکر را داریم و امیدوار هستیم کار و تلاش همکاران ما در جهت طراحی و ساخت این محصول رضایت خاطر شما را فراهم ساخته باشد.

در طراحی این ماشین سعی بر آن بوده تا ماشین طبق نیاز مصرف کننده و مطابق با تکنولوژی روز و استانداردهای مربوطه ساخته شود.

برخی از ویژگی هایی که این محصول دارا می باشد چنین است:

۱. این ماشین نیاز چندانی به اپراتور دائمی ندارد و کار خود را بدون خطا انجام می دهد.
۲. تجهیزات ایمنی این ماشین احتمال بروز خطرات احتمالی را کاهش می دهد.
۳. تجهیزات برقی این ماشین به گونه ای طراحی و انتخاب شده که مصرف انرژی را تا حد بالایی کاهش می دهد.
۴. استفاده از سیستم کنترل دور موتور اصلی (Inverter) به جای پولی و تسممه علاوه بر بهینه کردن مصرف برق و همچنین سهولت در تغییر دور موتور و سرعت حرکت تیغ اره تیغ اره را در مقابل فشارهای ناشی از کج بری و با پیش روی بالا محافظت می کند که خود عامل پایین آمدن استهلاک است.
۵. استفاده از سیستم سفت کن تیغ اره به صورت هیدرولیک علاوه بر سهولت در تعویض و تنظیم کشیدگی تیغ اره توسط سنسور مخصوص فشار عمر تیغ اره را افزایش می دهد.
۶. استفاده از سیستم گیره هیدرولیک سرعت عمل اوپراتور را افزایش داده و از شل شدن احتمالی قطعه پیشگیری می کند.
۷. استهلاک کلی این ماشین بسیار پایین است.
۸. سیستم کنترل کننده این ماشین PLC بوده که احتمال بروز خطا را به صفر می رساند.
۹. یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش در سراسر کشور نکات بالا و همچنین پایین بودن قیمت این ماشین نسبت به مشابه خارجی به راحتی می تواند بهینه بودن این ماشین را بیان کند.

حمل و نقل و نصب ماشین

جهت حمل و نقل، ماشین را توسط چهار قلاب که برای این کار بر روی ماشین نصب شده و به کمک جرثقیل و تسمه یا طناب بلند کنید.

برای نصب ماشین زیرسازی (فنداسیون) باید کاملاً صاف و از هر جهت تراز باشد. این زیرسازی باید از جنس بتن بوده و لازم است پایه های ماشین توسط پیچهایی که از قبل برای این کار در زیرسازی تعییه شده به این زیرسازی محکم بسته و تراز شود.

میز رولیک را نیز باید به دنبال دستگاه و در راستای سطح میز بسته و کاملاً تراز کرده و با پیچ در جای مخصوص بست که در غیر این صورت قطعه کج بریده می شود.
برای جلوگیری از بروز خطرات الکتریکی لازم است بدنه ماشین را به ارت وصل کنید.



رعایت نکات ایمنی اوپرатор را در مقابله خطرات احتمالی محافظت می کند.

۱. این ماشین توسط تنها یک اپرатор کار میکند که لازم است آموزش های لازم را دیده باشد و با قسمت های مختلف ماشین آشنای باشد.

۲. اوپرатор باید از لباس کار کامل دستکش کفشه ایمنی و عینک محافظه استفاده کند.

۳. از قرار دادن ابزار و یا اشیاء اضافی در نزدیکی محل برش کاری جدا خودداری شود.

۴. قبل از روشن کردن ماشین تمامی محافظه ای موتورها و تیغ اره را بررسی کنید که حتماً بسته باشند.

۵. زمانی که ماشین روشن است اقدام به باز کردن هیچ یک از محافظه ها نکنید.

۶. زمانی که ماشین روشن است به تیغ اره نزدیک نشوید.

۷. جمع آوری قطعات برش کاری شده باید پس از توقف کامل ماشین صورت گیرد . برای سهولت کار میتوانید جعبه ای را برای قطعات برید شده کنار ماشین قرار دهید.

۸. برای نظافت ماشین ابتدا باید برق اصلی آن را قطع کنید.

۹. تعمیر هر یک از مکانیزم ها باید بعد از قطع برق اصلی صورت گیرد.

۱۰. محل های روغن کاری و گریس کاری باید قبل از روشن کردن دستگاه انجام شود.

۱۱. موقع استفاده از تیغ اره نو حتماً تیغ اره باید آب بندی شود.

(طریقه آب بندی تیغ اره ابتدا با سرعت کم یعنی بین ۲۵-۳۵ و پیش روی کم حدود ۱۵ قطعه بریده تا تیغ آب بند شود)

۱۲. اوپرатор در زمان کار کردن دستگاه هیچگاه نباید اقدام به دستکاری کردن شاسی ها و ولوه دستگاه نماید (فقط در موقع ضروری)

۱۳. نوسانات برق موجب قطع شدن کنترل فاز و خاموش شدن ماشین در حین کار می شود.

آماده سازی ماشین

الف) برق : ماشین توسط ترمینالهای RST و N برق وصل می شود. ترتیب فازهای ورودی باید نه گونه باشد که چراغ های سبز و زرد کنترل فاز روشن شود.

دو چراغ قرمز به منزله نبودن یک با دو فاز و یا قطع بودن نول و با نامنظم بودن ترتیب سه فاز ورودی می باشد. افت ولتاژ شبکه برق نیز موجب بروز چنین خطایی می شود.

ب) قرار دادن تیغ اره : ابتدا توسط کلید باز کردن تیغه چرخ مربوط به ریگلکلار تیغ اره را شل کنید تا تیغ اره بتواند در جای خود قرار گیرد. کلید محافظها را باز کنید و تیغ اره را در جای خود قرار دهید.

دققت نمایید تیغ اره کاملاً در پشت دو چرخ گرداننده قرار گیرد و در قسمت جلو دقیقاً در بین قطعات الماس و بلبرینگهای هدایت کننده قرار داشته باشند.

توضیح کلید بستن تیغه تیغ اره را سفت کنید و بگذارید کلید در همان وضعیت سفت کن) بماند.

ج) مایع خنک کننده : برای برش فولاد باید از مایع خنک کننده Z1 (آب صابون) استفاده شود و این مایع لازم است بعد از 30 روز به صورت کامل تعویض شود و کمبود آن باید هر روز جبران شود. ظرفیت بانک آب صابون 30litr است.

د) میز رولیک : این قسمت به عنوان تکیه گاه اصلی برای قرار گرفتن قطعات با طول های بلند استفاده می شود. این ابزار در صورتی که با دستگاه اصلی تراز نباشد و راستای قلطک های آن با سطح میز در یک سطح نباشد موجب کج بریده شدن قطعه میشود و حتماً با پیچ های مربوطه باید به دستگاه ثابت شود.






بعد از اتمام کار روزانه ماشین باید کاملاً تمیز شود برای این کار ابتدا اره را کمی شل کنید و فک را هم کمی شل کنید و قطعه را بردارید و سپس برق را قطع کنید.

بعد از جمع آوری قطعات بریده شده و برآده ها از اطراف ورودی ماشین آن را کاملاً خشک کنید. ریل های گیره را روغن کاری کنید و اطراف پایه ستون ها را کاملاً تمیز کنید.

هر روز قبل از شروع کار محل هایی را که نشان روغن بر آنها گذاشته شده به وسیله پمپی که برای این کار در نظر گرفته شده روغن کاری کنید و چند مرتبه کمان را بالا و پایین کنید.

محل هایی را که برای گریس کاری روی چرخ قرار دارد بعد از مدت یک هفته کار، گریس کاری شود.

گریس مورد استفاده از نوع مخصوص بلبرینگ باشد.

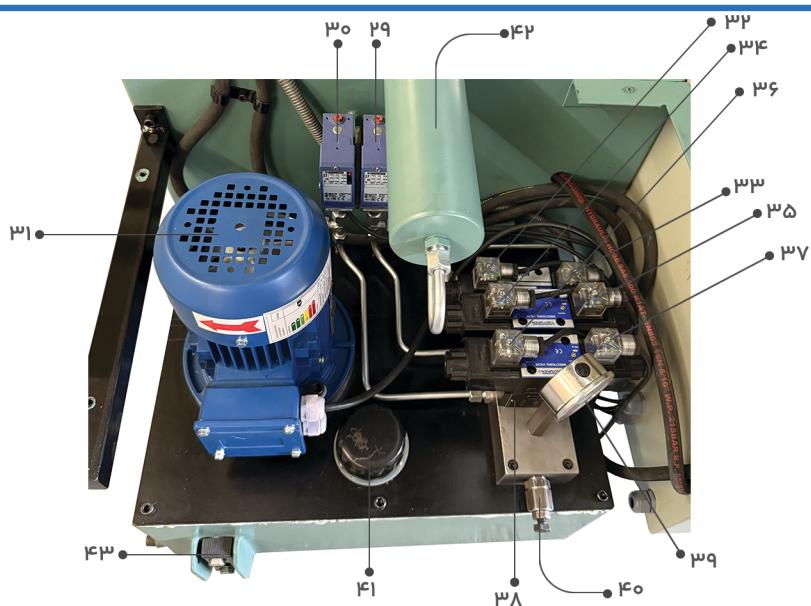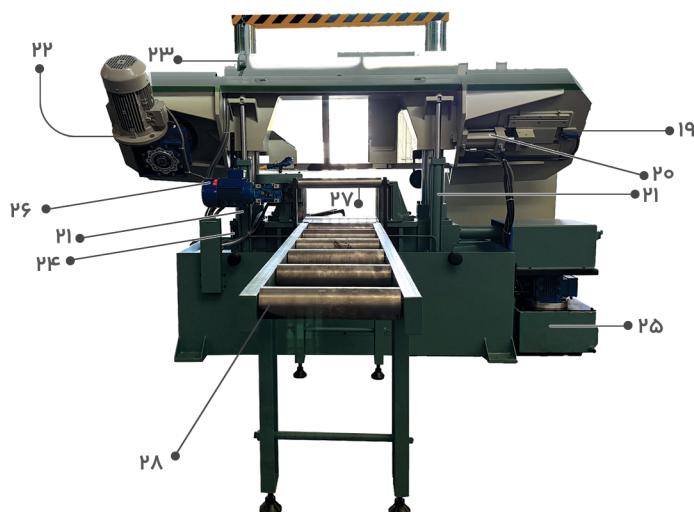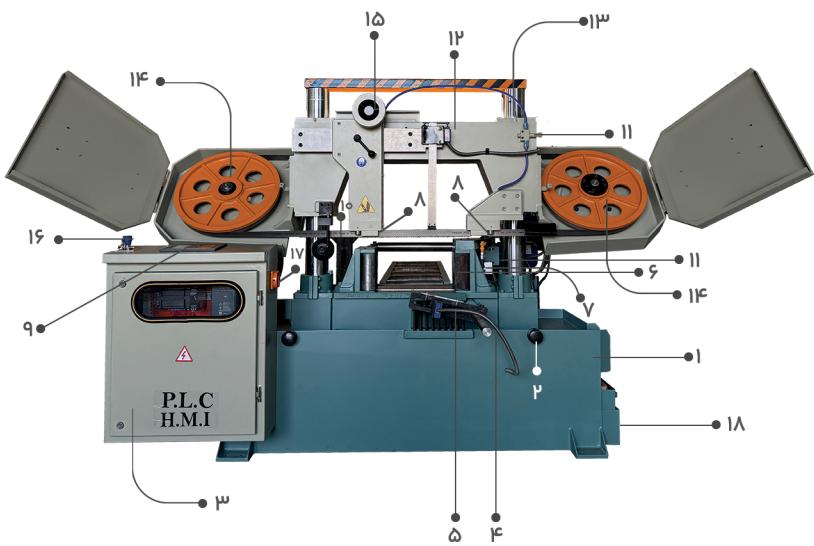

راهنمای دستگاه اتوماتیک

| | |
|--|--|
| ۱. بدنه اصلی | |
| ۲. قلاب حمل و نقل | |
| ۳. تابلو برق | |
| ۴. خط کش مدرج | |
| ۵. میکرو سوئیچ خط کش | |
| ۶. غلتک جلو برندۀ قطعه | |
| ۷. میکرو سوئیچ داخل فک | |
| ۸. هدۀای نگهدارنده تیغ اره | |
| ۹. صفحه HMI | |
| ۱۰. تیغ اره | |
| ۱۱. شیرهای آب صابون | |
| ۱۲. میکرو سوئیچ فرمان برش | |
| ۱۳. کمان دستگاه | |
| ۱۴. فلکه‌های دستگاه | |
| ۱۵. فرمان تنظیم فاصله بین دو هد دستگاه | |
| ۱۶. ولوم تنظیم پیش روی | |
| ۱۷. کلید روشن کردن دستگاه | |
| ۱۸. مخزن آب صابون | |
| ۱۹. میکرو سوئیچ تیغ اره | |
| ۲۰. جک هیدرولیک تیغ اره | |
| ۲۱. جک‌های بالا برندۀ دستگاه | |
| ۲۲. موتور و گریبکس اصلی تیغ اره | |
| ۲۳. میکرو سوئیچ بالاترین حد دستگاه | |
| ۲۴. میکرو سوئیچ پایین ترین حد دستگاه | |
| ۲۵. هیدرولیک دستگاه | |
| ۲۶. موتور گریبکس فک دستگاه | |
| ۲۷. غلتک نگهدارنده قطعات کوچک | |
| ۲۸. میز رولیک | |
| ۲۹. پرسر سوئیچ جک فک دستگاه | |
| ۳۰. پرسر سوئیچ جک تیغ اره دستگاه | |
| ۳۱. موتور هیدرولیک | |
| ۳۲. شیر برقی بالا بردن اره | |
| ۳۳. شیر برقی پایین آمدن اره | |
| ۳۴. شیر برقی بستن فک | |
| ۳۵. شیر برقی باز کردن فک | |
| ۳۶. شیر برقی سفت کن تیغ اره | |
| ۳۷. شیر برقی شل کردن تیغ اره | |
| ۳۸. قفل‌های شیر برقی | |
| ۳۹. فشار سنج روغن | |
| ۴۰. فشار شکن روغن | |
| ۴۱. ورودی روغن | |
| ۴۲. جک هیدرولیک فک | |
| ۴۳. گیج روغن | |




اطلاعات فیزیکی ماشین (270 اتوماتیک)

1450×1100×2100 mm

ابعاد ماشین

900 kg

وزن ماشین

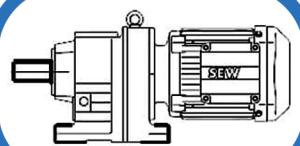

گیربکس ها

گریبکس تیغ اره: 30 tip 75 نسبت 1 به 75

گریبکس فک: 40 tip 40 نسبت 1 به 40



ظرفیت برش


ماکریمم برش قطر: 270mm

ماکریمم برش سطح: 300x280mm

270x270 mm


مینیمم قطر برش: 10mm

زاویه برش: 90°

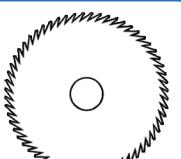

سرعت خطی تیغ اره

50 Hz 20 – 85 m/min

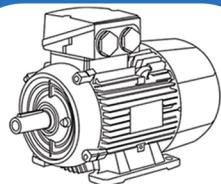

الکتروموتورها

موتور اصلی: 1.7kw

موتور هیدرولیک: 0.75kw

موتور تغذیه فک: 0.25kw

الکتروپمپ: 0.12kw


سایز تیغ اره: 4300x27x0.9 mm
Bi – Metal (M2 – M42)

2700×1100×1700 mm

ابعاد ماشین

1400 kg


وزن ماشین

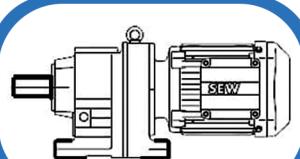

گیربکس ها

گریبکس تیغ اره: 30 tip 90 نسبت 1 به 90

گریبکس فک: 60 tip 50 نسبت 1 به 50

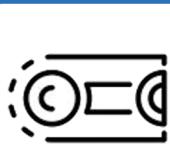

ظرفیت برش


ماکریمم برش قطر: 350mm

ماکریمم برش سطح: 370x350 mm

350x350 mm


مینیمم قطر برش: 10mm

زاویه برش: 90°

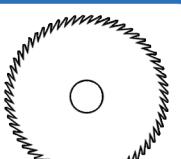

سرعت خطی تیغ اره

50 Hz 20 – 85 m/min

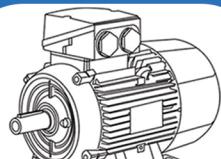

الکتروموتورها

موتور اصلی: 2.2kw

موتور هیدرولیک: 0.75kw

موتور تغذیه فک: 0.25kw

الکتروپمپ: 0.12kw

سایز تیغ اره: 5000x34x1.1 mm
Bi – Metal (M2 – M42)


اطلاعات فیزیکی ماشین (550 اتوماتیک)

2930x1100x2010mm

ابعاد ماشین

1700 kg

وزن ماشین

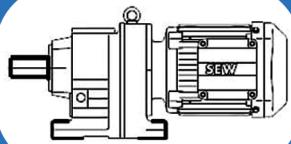

گریبس ها

گریبس تیغ اره: 50 به نسبت 1 tipe 130

گریبس فک: 50 به نسبت 1 tipe 75



ظرفیت برش


ماکزیمم برش قطر: 550mm

ماکزیمم برش سطح: 590x560 mm

550x550 mm


مینیمم قطر برش: 10mm

زاویه برش: 90°

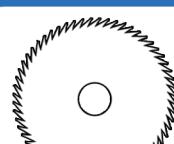

سرعت خطی تیغ اره

50Hz 20 – 85 m/min

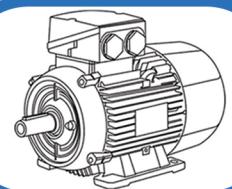

الکتروموتورها

موتور اصلی: 4kw

موتور هیدرولیک: 0.75kw

موتور تغذیه فک: 1.5kw

الکتروپمپ: 0.12kw

سایز تیغ اره
6550x41x1.3 mm
Bi – Metal (M2 – M42)

معرفی صفحه HMI کنترل فرمان های ماشین

تمامی فرمان های کنترل این ماشین بر روی صفحه HMI که تشکیل شده از دو صفحه خانه و صفحه کلیدها قرار دارد.



| | |
|--|-------------------------------------|
| S11 : نشان دهنده قطعات بریده شده با هر تیغ | VL : ولوم تنظیم فشار پیشروی |
| S12 : جلو آمدن قطعه | S0 : استپ |
| S13 : بالا رفتن اره | S1 : صفحه کلیدها |
| S14 : بستن تیغ اره | S2 : صفحه نشانی دهنده سرعت تیغ اره |
| S15 : بستن فک اره | S3 : پایین آمدن تیغ اره (سریع) |
| S16 : عقب رفتن قطعه | S4 : خانه |
| S17 : پایین آمدن اره | S5 : قطعات بریده شده |
| S18 : باز کردن تیغ اره | S6 : تنظیم شمارنده قطعات |
| S19 : باز کردن فک اره | S7 : ریست شمارنده و قطعات بریده شده |
| S20 : استپ | S8 : استارت آب صابون |
| S21 : تنظیم زمان جلو رفتن قطعه | S9 : استارت دستی |
| KB : کلید اصلی برق | S10 : استارت اتوماتیک |

دستور العمل برشکاری دستی

۱. کلید اصلی برق را بزنید.

۲. کمی صبر کنید تا کنترل فاز عمل کند و برق به `mac` و سپس صفحه HMI بررسد و آماده کار شوند.

۳. سپس دور حرکت تیغ اره را روی صفحه HMI تنظیم کرده با چه دوری برشکاری انجام دهید. (بستگی به جنس دارد)

۴. تیغه اره توسط کلید S14 به حد کافی سفت کنید.

۵. گیره را توسط کلید S19 باز کنید و قطعه را وسط گیره قرار دهید و سپس توسط S15 گیره را سفت کنید تا قطعه تکان نخورد و میکرو سوییچ داخل فک هم وارد عمل شود.

۶. توسط کلید S12 قطعه را به میزان دلخواه جلو بیاوردید و آماده برش نمایید.

۷. توسط کلید S17 کمان را پایین آورید تا تیغ نزدیک قطعه شود.

۸. ولوم تنظیم فشار پیشروی را تا آخر بیندید و سپس کلید استارت دستی S9 را لمس کنید تا تیغ اره به حرکت درآید.

۹. سپس شاسی S8 استارت آب صابون را لمس کرده تا موتور آب صابون به حرکت درآید.

دستور العمل برشکاری دستی

۱۵. سپس ولوم تنظیم فشار پیشروی VL را کم کم باز کنید تا تیغ اره شروع به بریدن کند اگر نون تیغ اره قطعه را تا پایین بریده و سپس قطعه حدود ۳ تا ۵ میلیمتر از تیغ فاصله گرفته و سپس شروع به بالا آمدن میکند تا شاخص بالا به میکرو سوییچ برخورد کند و تیغ روی قطعه کار با فاصله ۵ میلیمتر قرار گیرد و آماده فرمان بعدی شود.

نکته: کلید آب صابون را لازم نیست روشن خاموش کنید هر موقع تیغ شروع به حرکت کرد موتور آب صابون هم به حرکت در می آید وقتی تیغ حرکت نمی کند آب صابون هم قطع میشود. در ضمن در این حالت برشکاری دستی می شود از خط کش استفاده کرد.

دستورالعملبرشکاریاتوماتیک

برای برشکاری اتوماتیک نکات اصلی برشکاری دستی را باید رعایت کنید تنها چند نکته وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد:

۱. در برشکاری اتوماتیک ابتدا به تنظیم شمارنده S6 تعداد قطعات نورد برش را برای ماشین تعیین میکنیم.
 ۲. سپس اندازه را روی خط کش تنظیم میکنیم به طوری که سنسور رو به روی قطعه قرار گیرد تا دستگاه بتواند طول قطعات را به درستی برش بزند.
 ۳. سپس کلید استارت اتوماتیک S10 را لمس کرده تا تیغ به حرکت در آید.
 ۴. برای استفاده از آب صابون کلید S8 را یک بار لمس کنید.
- نکته: در گوشه صفحه، جدولی نمایش داده شده S11 که کلید قطعات بریده شده را در حالت دستی یا اتوماتیک جهت اطلاع اپراتور با هر تیغ اره نمایش داده شده است.

شمارنده قطعات

تنظیم شمارنده ۵۶ برای قطعات که مورد برشکاری قرار می‌گیرد به کار می‌رود و روش کار این چنین است که ابتدا تنظیم شمارنده را لمس کرده که یک جدول بر روی صفحه نمایان می‌شود. سپس تعداد و مورد نظر را انتخاب کرده و سپس Enter را لمس کرده تا در حافظه صفحه جای گیردو بعد با هر سر برش که ماشین انجام دهد یک عدد در بالای صفحه قسمت قطعات بیده شده ۵۵ نمایان می‌شود و تعداد قطعات بریده بالا با تعداد قطعات که به دستگاه داده اید یکی می‌شود و دستگاه اتوماتیک خاموش می‌شود.

سپس برای مرحله بعد از کار باید با ریست شمارنده ۵۷ قطعات بریده شده را ریست می‌کنیم تا فرمان بعدی را به ماشین بدھیم.


کنترل دور موتور اصلی (inverter)

کنترل دور موتور اصلی این ماشین توسط یک جدول در روی صفحه HMI نمایش داده شده است که برای تنظیم دور دلخواه ابتدا مستطیل را لمس کرده که یک جدول نمایان می‌شود و عدد دور دلخواه را انتخاب کرده و بعد Enter را لمس کرده تا در حافظه ماشین قرار گیرد.

این قسمت دور موتور ارتباط مستقیمی با اینورتر دارد و این تغییر دور دادن براساس تغییر دادن میزان فرکانس ورودی به موتور اصلی دور تغییر می‌کند این فرکانس از ۰HZ شروع و تا ۶۰HZ افزایش می‌یابد.




سیستم برق ماشین

سیستم برق این ماشین به طور کلی از دو قسمت قدرت و فرمان تشکیل شده است. یکی از نکاتی که این ماشین را نسبت به دیگر تولیدات متمایز می‌کند استفاده از سیستم CAN است و این به آن معنی است که ماشین توسط یک سیستم هوشمند کنترل می‌شود که ضرب خطا و احتمال اشتباہ را به صفر می‌رساند و این خود نشان دهنده استاندارد بودن و به روز بودن تکنولوژی کنترل هوشمند در این ماشین است. کلیه فرمان‌ها از طریق صفحه HMI به CAN داده می‌شود و سپس به قسمت‌های شمارنده شیرهای برقی کنتاکتورهای قدرت- سیستم کنترل دور موتور وصل شده است.

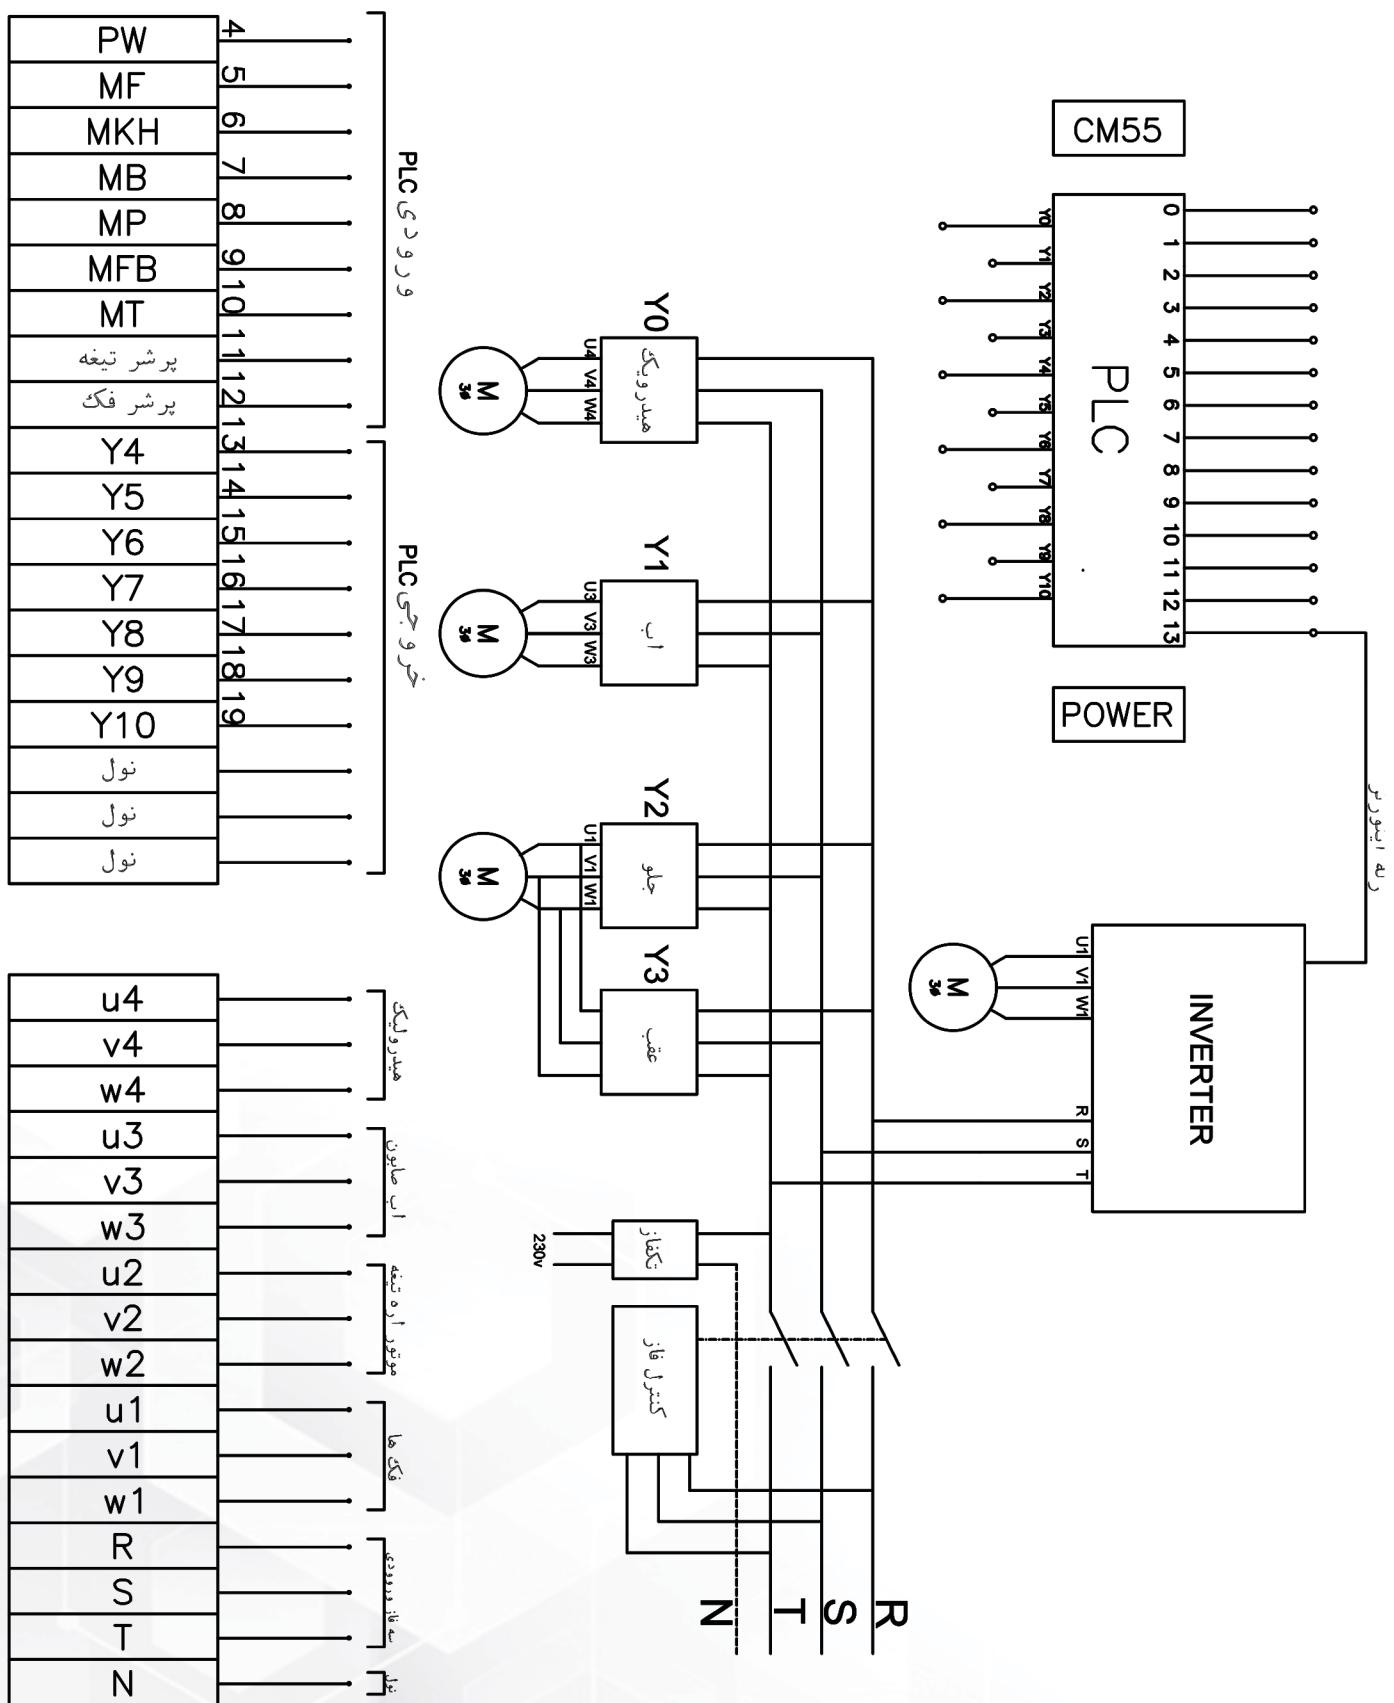

| | | | |
|----------------------|------------|----|-----|
| پر شراب صابون | PW | 4 | PLC |
| میکرو خط کش | MF | 5 | |
| میکرو سویچ داخل فک | MKH | 6 | |
| میکرو سویچ حد بالا | MB | 7 | |
| میکرو سویچ حد پایین | MP | 8 | |
| میکرو سویچ فرمان برش | MFB | 9 | |
| میکرو سویچ تیغه اره | MT | 10 | |
| پر شر تیغه | MF | 11 | |
| پر شر فک | MF | 12 | |
| شیر هیدرولیک | Y4 | 13 | |
| شیر هیدرولیک | Y5 | 14 | PLC |
| شیر هیدرولیک | Y6 | 15 | |
| شیر هیدرولیک | Y7 | 16 | |
| شیر هیدرولیک | Y8 | 17 | |
| شیر هیدرولیک | Y9 | 18 | |
| شیر سرعت دوم | Y10 | 19 | |
| نول | N | 20 | |
| نول | N | 21 | |
| نول | N | 22 | |

| هیدرولیک | | | اب صابون | | | فک ها | | | موتور اره تیغه | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| W4 | V4 | U4 | W3 | V3 | U3 | W2 | V2 | U2 | W1 | V1 | U1 |
| Y0 | | | Y1 | | | Y2 | | | Y3 | | |

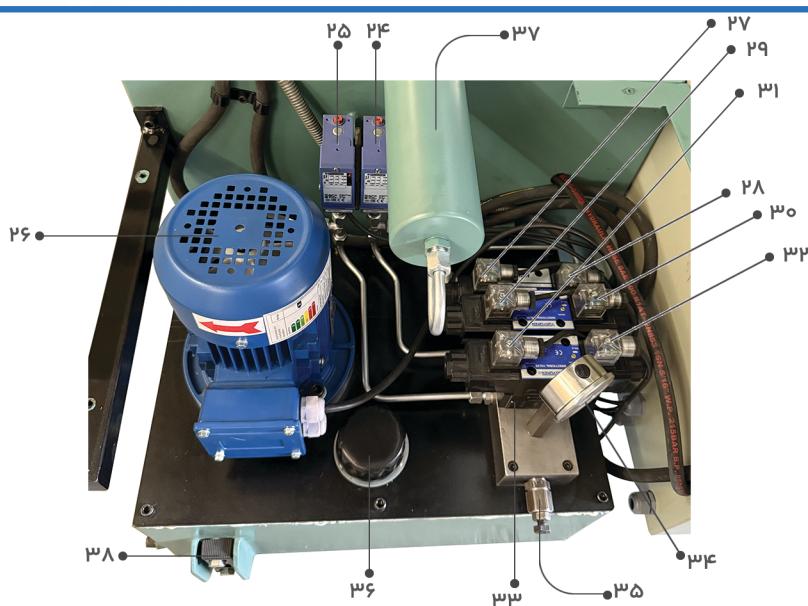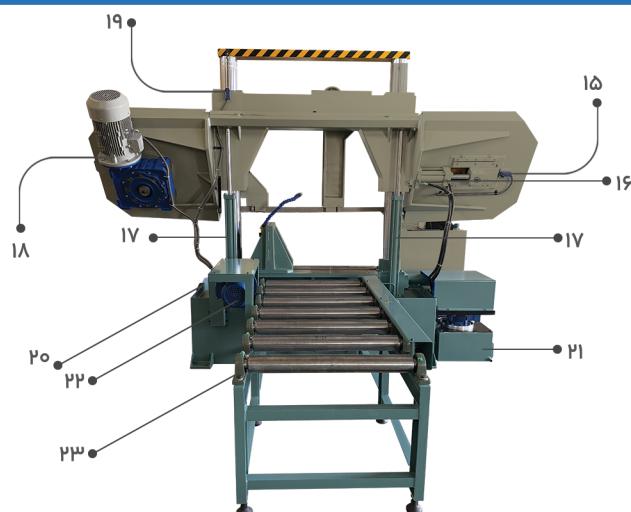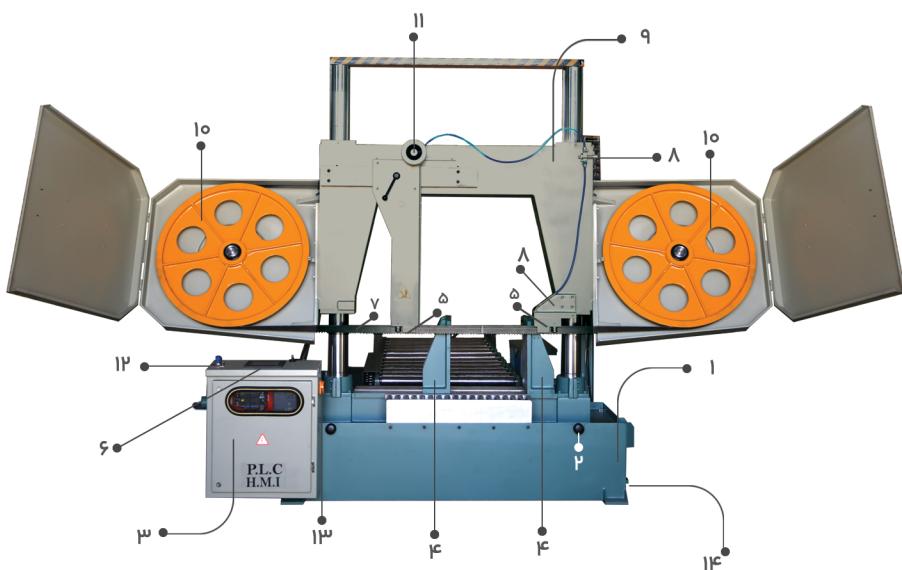

راهنمای دستگاه نیمه اتوماتیک

| | |
|--|--|
| ۱. بدنه اصلی | |
| ۲. قلاب حمل و نقل | |
| ۳. تابلو برق | |
| ۴. فک های گیره دستگاه | |
| ۵. هد های نگهدارنده تیغ اره | |
| ۶. صفحه HMI | |
| ۷. تیغ اره | |
| ۸. شیر های آب صابون | |
| ۹. کمان دستگاه | |
| ۱۰. فلکه های دستگاه | |
| ۱۱. فرمان تنظیم فاصله بین دو هد دستگاه | |
| ۱۲. ولو م تنظیم پیش روی | |
| ۱۳. کلید روشن کردن دستگاه | |
| ۱۴. مخزن آب صابون | |
| ۱۵. میکروسوئیج تیغ اره | |
| ۱۶. جک هیدرولیک تیغ اره | |
| ۱۷. جک های بالا برندۀ دستگاه | |
| ۱۸. موتور و گریبکس اصلی تیغ اره | |
| ۱۹. میکروسوئیج بالاترین حد دستگاه | |
| ۲۰. میکرو سوئیچ پایین ترین حد دستگاه | |
| ۲۱. هیدرولیک دستگاه | |
| ۲۲. موتور گریبکس میزرو لیک | |
| ۲۳. میزرو لیک | |
| ۲۴. پرشر سوئیچ جک فک دستگاه | |
| ۲۵. پرشر سوئیچ جک تیغ اره دستگاه | |
| ۲۶. موتور هیدرولیک | |
| ۲۷. شیر برقی بالا بردن اره | |
| ۲۸. شیر برقی پایین آمدن اره | |
| ۲۹. شیر برقی بستن فک | |
| ۳۰. شیر برقی باز کردن فک | |
| ۳۱. شیر برقی سفت کن تیغ اره | |
| ۳۲. شیر برقی شل کردن تیغ اره | |
| ۳۳. قفل های شیر برقی | |
| ۳۴. فشار سنج روغن | |
| ۳۵. فشار شکن روغن | |
| ۳۶. ورودی روغن | |
| ۳۷. جک هیدرولیک فک | |
| ۳۸. گیج روغن | |


اطلاعات فیزیکی ماشین (270 نیمه اتوماتیک)

2100x1100x1450mm

ابعاد ماشین


900 kg

وزن ماشین

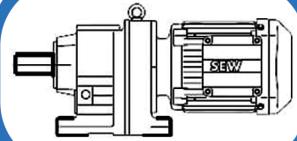

گیربکس ها

گریبکس تیغ اره: type 75 نسبت 1 به 30

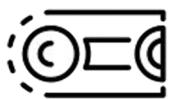

ظرفیت برش


ماکزیمم برش قطر: 270mm

ماکزیمم برش سطح: 280x300 mm

270x270 mm


مینیمم قطر برش: 10mm

زاویه برش: 90°

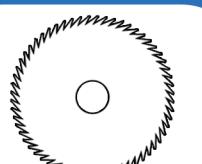

سرعت خطی تیغ اره

50Hz 20 – 85 m/min

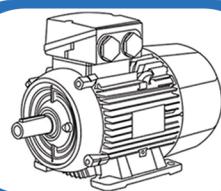

الکتروموتورها

موتور اصلی: 1.7kw

موتور هیدرولیک: 0.75kw

الکتروپمپ: 0.12kw


سایز تیغ اره: 4300x27x0.3 mm
Bi – Metal (M2 – M42)

2700x1100x1700

ابعاد ماشین

1400kg


وزن ماشین

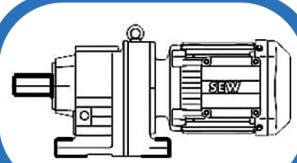

گیربکس ها

گریبکس تیغ اره: type 90 نسبت 1 به 30

گریبکس میزروولیک: type 50 نسبت 1 به 60

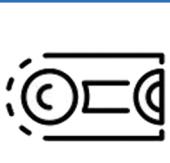

ظرفیت برش


ماکزیمم برش قطر: 350mm

ماکزیمم برش سطح: 370x350 mm

350x350 mm


مینیمم قطر برش: 10mm

زاویه برش: 90°

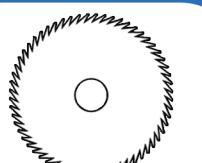

سرعت خطی تیغ اره

50Hz 20 – 85 m/min

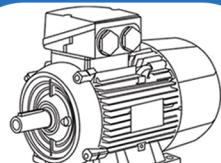

الکتروموتورها

موتور اصلی: 2.2kw

موتور هیدرولیک: 0.75kw

موتور میز رویک: 0.25kw

الکتروپمپ: 0.12kw

سایز تیغ اره: 5000x34x1.1 mm
Bi – Metal (M2 – M42)


اطلاعات فیزیکی ماشین (550 نیمه اتوماتیک)

2930×1100×2010mm

ابعاد ماشین

1700kg

وزن ماشین

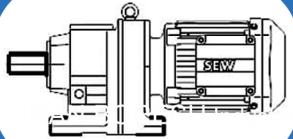

گیربکس ها

گریبکس تیغ اره: type 130 نسبت 1 به 50

گریبکس میز رولیک: type 63 نسبت 1 به 60



ظرفیت برش


ماکزیمم برش قطر: 550mm

ماکزیمم برش سطح: 590×560 mm

550×550 mm


مینیمم قطر برش: 10mm

زاویه برش: 90°

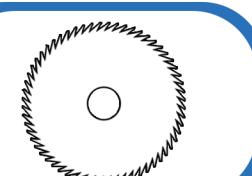

سرعت خطی تیغ اره

50Hz 20 – 85 m/min

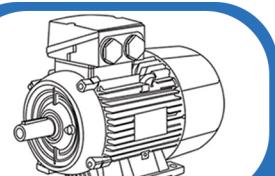

الکتروموتورها

موتور اصلی: 4kw

موتور هیدرولیک: 0.75kw

موتور میز رولیک: 0.25kw

الکتروپیمپ: 0.12kw


سایز تیغ اره
Bi – Metal (M2 – M42)

4000×1500×2700 mm

ابعاد ماشین

2800 kg

وزن ماشین

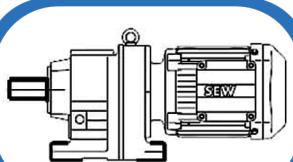

گیربکس ها

گریبکس تیغ اره: type 90 نسبت 1 به 60

گریبکس میز رولیک: type 90 نسبت 1 به 60



ظرفیت برش


ماکزیمم برش قطر: 800mm

ماکزیمم برش سطح: 800×820 mm

800×800 mm


مینیمم قطر برش: 10mm

زاویه برش: 90°

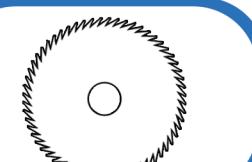

سرعت خطی تیغ اره

50Hz 20 – 85 m/min

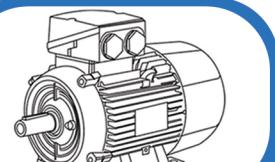

الکتروموتورها

موتور اصلی: 4kw

موتور هیدرولیک: 0.75kw

موتور میز رولیک: 1.5kw

الکتروپیمپ: 0.12kw

سایز تیغ اره
Bi – Metal (M2 – M42)